




MANUAL

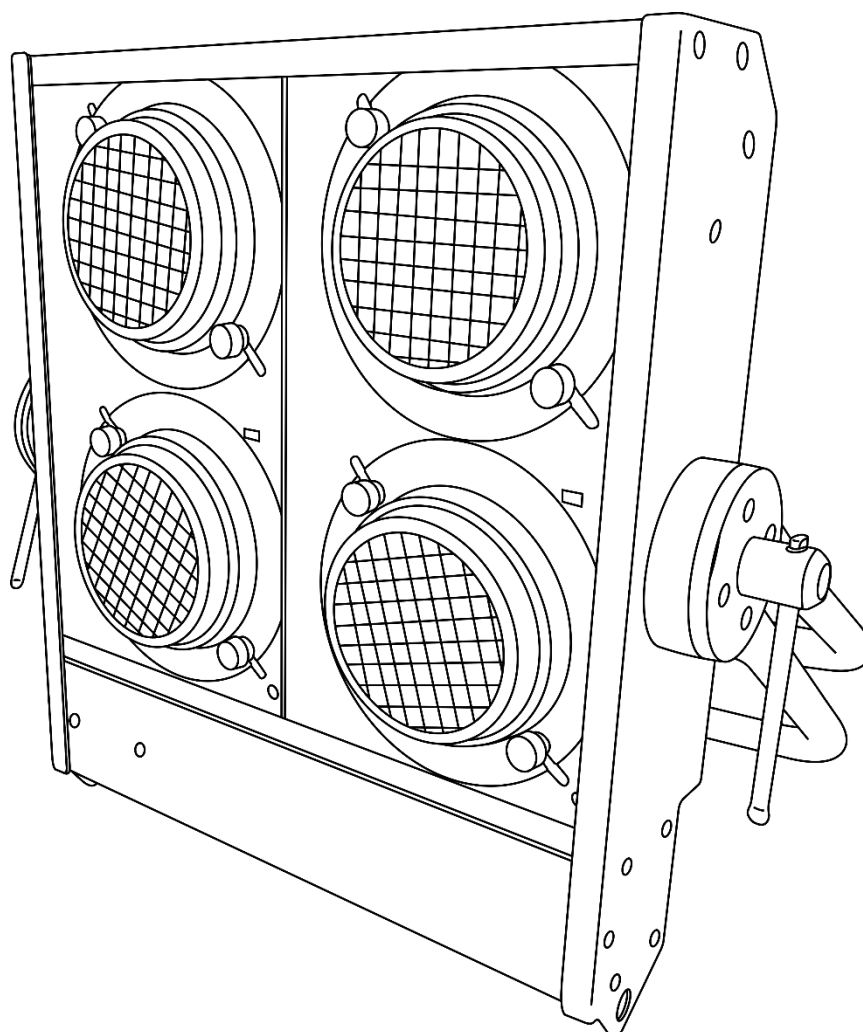

ESPAÑOL

Stage Blinder 4 DMX

V2

Código de pedido: 30772

Índice

| | |
|--|----|
| Advertencia | 2 |
| Instrucciones de seguridad..... | 2 |
| Normas para el funcionamiento | 4 |
| Rigging | 4 |
| Conexión al suministro eléctrico | 5 |
| Procedimiento de devolución | 6 |
| Reclamaciones | 6 |
| Descripción del dispositivo | 7 |
| Parte frontal | 7 |
| Parte trasera | 8 |
| Instalación | 8 |
| Instalación de la bombilla | 9 |
| Preparación y funcionamiento | 10 |
| Modos de control | 10 |
| Una unidad Stage Blinder (modo automático) | 10 |
| Una unidad Stage Blinder (modo de funcionamiento manual) | 10 |
| Múltiples unidades Stage Blinder (control DMX) | 11 |
| Ajuste de los conmutadores DIP para el modo DMX..... | 13 |
| Tabla de referencia rápida para direcciones DMX | 14 |
| Interconexión de dispositivos | 15 |
| Cableado de datos | 15 |
| Canales DMX | 16 |
| 2 canales | 16 |
| Mantenimiento | 17 |
| Cómo cambiar la bombilla | 17 |
| Cambio del fusible | 17 |
| Detección y solución de problemas | 18 |
| No se enciende la luz..... | 18 |
| No responde a la señal DMX..... | 18 |
| Especificaciones del producto | 20 |
| Medidas | 21 |

Advertencia



**En interés de su propia seguridad, lea este manual detenidamente.
Antes de poner el dispositivo en marcha por primera vez.**




Instrucciones para el desembalaje

Inmediatamente después de haber recibido este producto, abra con cuidado la caja y compruebe el contenido para asegurarse de que todos los componentes estén presentes y que se hayan recibido en buenas condiciones. Notifique al distribuidor inmediatamente y conserve los materiales de embalaje para inspección si cualquiera de las piezas parece dañada por el transporte o si la propia caja muestra signos de manipulación incorrecta. Guarde la caja y todos los materiales del embalaje. En el caso de que un dispositivo haya de ser devuelto a fábrica es importante que esto se haga con la caja y el embalaje original de fábrica.

Su envío incluye:

- Showtec Stage Blinder 4 DMX con un cable Schuko de alimentación de CA (0,8 m)
- Manual del usuario

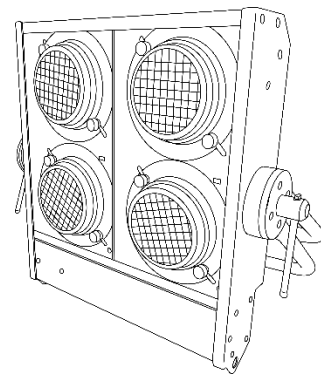

¡AVISO!

**Mantenga este dispositivo alejado de la lluvia y la humedad.
Desconecte el cable de alimentación de CA antes de abrir la carcasa.**



Instrucciones de seguridad

Todas las personas que tomen parte en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este dispositivo han de:

- estar cualificadas
- seguir las instrucciones de este manual



**¡AVISO! Tenga cuidado con sus operaciones.
Con un voltaje peligroso usted puede recibir
una descarga eléctrica dañina al tocar los cables.**



Antes de poner el dispositivo en marcha por primera vez, asegúrese de que no se aprecia ningún daño causado por el transporte.

Si hubiera alguno, consulte con su distribuidor y no utilice el dispositivo.

Para mantener el equipo en una condición perfecta y asegurarse de que el funcionamiento sea seguro, es absolutamente necesario que el usuario siga las instrucciones de seguridad y las notas de advertencia que aparecen en este manual.

Tenga en cuenta que el daño causado por modificaciones manuales del dispositivo no está cubierto por la garantía.


Este dispositivo no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Encargue las reparaciones únicamente a técnicos cualificados.

IMPORTANTE:

El fabricante no aceptará responsabilidad por cualquier daño resultante provocado por el incumplimiento de las instrucciones indicadas en este manual o cualquier modificación del dispositivo llevada a cabo sin autorización.

- No deje que el cable de alimentación haga contacto con otros cables. Manipule el cable de alimentación y todas las conexiones del suministro eléctrico con especial precaución.
- No quite las etiquetas de advertencia o informativas de la unidad.
- No cubra el contacto de la toma a tierra.
- No deje funcionar el dispositivo sin las bombillas
- No deje cables desordenados tirados por el suelo.
- No mire directamente a la fuente luminosa.
- No utilice el dispositivo durante el transcurso de una tormenta y desenchúfelo inmediatamente.
- No inserte ningún objeto en las rejillas de ventilación.
- No abra el dispositivo ni lo modifique.
- No conecte este dispositivo a un conjunto de dimer.
- No sacuda el dispositivo. Evite el uso de la fuerza bruta durante la instalación o el funcionamiento del dispositivo.
- No encienda y apague este dispositivo en intervalos cortos de tiempo, ya que esto podría reducir la vida útil del sistema.
- No toque la carcasa del dispositivo con las manos descubiertas durante su funcionamiento (la carcasa alcanza temperaturas altas).
- Utilice este dispositivo en interiores únicamente, evite el contacto con agua u otros líquidos.
- No utilice este dispositivo hasta haber comprobado que la carcasa está cerrada correctamente y que todos los tornillos están apretados.
- No utilice este dispositivo hasta que se haya familiarizado con sus funciones.
- Evite las llamas y no coloque el dispositivo cerca de líquidos o gases inflamables.
- Sustituya siempre la bombilla cuando parezca dañada o deformada debido a la acción del calor.
- Durante el funcionamiento mantenga siempre la carcasa cerrada.
- Deje siempre un espacio abierto de al menos 2 m alrededor de la unidad para la ventilación.
- Desconecte siempre el cable de alimentación de CA del suministro eléctrico cuando el dispositivo no esté en uso o antes de limpiarlo. Sujete el cable de alimentación únicamente por el conector. No desenchufe el conector tirando del cable de alimentación.
- No exponga el dispositivo a calor, humedad o polvo extremos.
- Asegúrese de que el voltaje disponible no es superior al indicado en el panel trasero.
- Asegúrese de no comprimir ni dañar el cable de alimentación. Revise regularmente el dispositivo y el cable de alimentación de CA.
- No fuerce nunca la pieza de contacto del cable o el componente hembra del dispositivo. El cable siempre ha de tener suficiente longitud como para llegar sin problemas hasta el dispositivo. De lo contrario, se podría dañar el cable y provocar descargas eléctricas mortales.
- Si se aprecian daños visibles en las bombillas deberá reemplazarlas para evitar que su funcionamiento se vea afectado por grietas o arañazos profundos.
- Si se dañara el cable externo, hágalo reemplazar por un técnico cualificado.
- Si el dispositivo se cayera o recibiera un golpe, desconecte el suministro de energía inmediatamente. Haga inspeccionarlo por un técnico cualificado para comprobar si es seguro antes de volverlo a utilizar.
- Si el dispositivo se ha expuesto a una fluctuación drástica de temperatura (p. ej. tras el transporte), no lo encienda inmediatamente. Puede que la condensación de agua resultante dañe su dispositivo. Mantenga el dispositivo apagado hasta que haya alcanzado la temperatura ambiente.
- Si su dispositivo Showtec no funciona correctamente, deje de utilizarlo inmediatamente. Embale la unidad de forma segura (preferiblemente en el material de embalaje original) y devuélvala a su distribuidor de Showtec para su reparación.
- Solo debe ser utilizado por personas adultas. El dispositivo debe estar instalado fuera del alcance de los niños. No deje la unidad desatendida durante su funcionamiento.

- El usuario es el responsable de colocar y operar la unidad Stage Blinder 4 DMX correctamente. El fabricante no aceptará responsabilidad por los daños provocados por el uso indebido o la instalación incorrecta de este dispositivo.
- Este dispositivo pertenece a la clase I de protección, por consiguiente, es esencial conectar el conductor amarillo/verde a la toma de tierra.
- Utilice bombillas y fusibles del mismo tipo y clasificación cuando deba cambiarlos.
- Deje pasar un tiempo para que la bombilla se enfríe antes de reemplazarla.
- Las reparaciones, el mantenimiento y las conexiones eléctricas solo las debe llevar a cabo un técnico cualificado.
- GARANTÍA: hasta un año después de la fecha de compra.

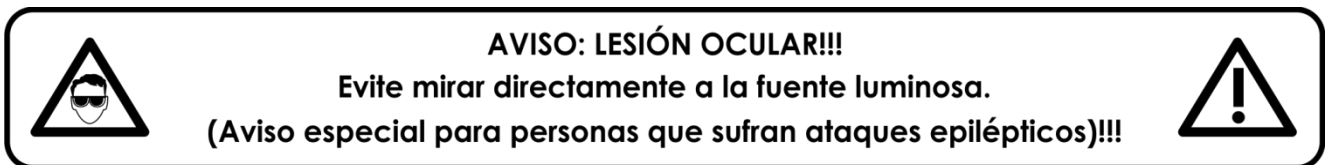

Normas para el funcionamiento

- Este dispositivo no está diseñado para funcionar de forma permanente. La realización de pausas regulares en el funcionamiento garantizará que pueda disfrutar de su dispositivo durante mucho tiempo sin defectos.
- La distancia mínima entre la proyección de luz y la superficie que vaya a iluminar debe ser superior a 2^om.
- No se debe nunca superar la temperatura ambiente máxima $t_a = 40^{\circ} \text{C}$.
- La humedad relativa no debe superar el 50 % con una temperatura ambiente de 40°C .
- Si este dispositivo se opera de una forma diferente a la descrita en este manual, puede que el producto sufra daños y la garantía quedará anulada.
- Si hace funcionar la unidad de una forma diferente a la indicada se podrían producir riesgos de cortocircuito, quemaduras, descargas eléctricas, caídas, etc.

Puede poner en peligro su propia seguridad y la de otras personas.

Rigging

Cumpla la normativa europea y nacional con relación al montaje e instalación en trusses y cualquier otra cuestión relativa a la seguridad.

No trate de realizar la instalación usted mismo.

Encargue las inspecciones a un distribuidor autorizado.

Procedimiento:

- Si la unidad Stage Blinder se va a colocar en el techo o en vigas altas, se deben utilizar sistemas de truss profesionales.
- Utilice una abrazadera para instalar la unidad Stage Blinder con su soporte de montaje en el sistema de truss.
- La unidad Stage Blinder nunca debe ser instalada de forma que oscile libremente por la sala.
- La instalación debe siempre estar sujeta con un anclaje de seguridad, p. ej. una red o un cable de seguridad apropiado.
- Cuando vaya a montar, desmontar o reparar una unidad Stage Blinder situada en un lugar elevado, asegúrese de que el área justo debajo del lugar de instalación esté cerrada al público y de que se prohíba el acceso a la misma de personas no autorizadas.

Una instalación incorrecta puede provocar lesiones graves y/o daños a la propiedad.

Conexión al suministro eléctrico

Conecte el dispositivo al suministro eléctrico a través del enchufe.

Compruebe que el cable del color correcto esté conectado al lugar apropiado.

| Internacional | Cable para la UE | Cable para el Reino Unido | Cable para los EE.UU. | Clavija |
|---|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| L (vivo) | MARRÓN | ROJO | AMARILLO/COBRE | FASE |
| N (neutro) | AZUL | NEGRO | PLATEADO | NEUTRO |
|  | AMARILLO/VERDE | VERDE | VERDE | TOMA A TIERRA DE PROTECCIÓN |

Asegúrese de que el dispositivo se encuentre siempre conectado correctamente a la toma de tierra.

Una instalación incorrecta puede provocar lesiones graves y/o daños a la propiedad.





Procedimiento de devolución



La mercancía que se vaya a devolver debe enviarse con portes pagados y en el embalaje original. No se expedirán etiquetas de devolución.

El paquete debe estar etiquetado claramente con un número de autorización de devolución (número RMA). Los productos devueltos que no incluyan un número RMA serán rechazados. Highlite no aceptará los artículos devueltos ni ninguna responsabilidad. Llame a Highlite en el 0031-455667723 o envíe un correo electrónico a aftersales@highlite.com y solicite un número RMA antes de proceder al envío del dispositivo. Esté preparado para facilitar el número del modelo, el número de serie y una breve descripción de la razón de la devolución. Asegúrese de embalar el dispositivo correctamente, ya que cualquier daño provocado por un embalaje inadecuado será responsabilidad del cliente. Highlite se reserva el derecho de utilizar su propia discreción para reparar o reemplazar el(los) producto(s). Como sugerencia, un embalaje de UPS adecuado o una caja doble son siempre los métodos más seguros de utilizar.

Nota: si se le ha proporcionado un número RMA, incluya la siguiente información en un papel dentro de la caja:

- 01) Su nombre
- 02) Su dirección
- 03) Su número de teléfono
- 04) Una breve descripción de la avería

Reclamaciones

El cliente tiene la obligación de comprobar los artículos enviados inmediatamente después de su recepción para detectar si falta algo y/o si se aprecia algún defecto y también se ha de llevar a cabo esta comprobación después de que le anunciemos que sus artículos están disponibles. Los daños ocurridos durante el transporte son responsabilidad de la empresa transportadora y por consiguiente deben ser notificados al transportista en el momento de recepción de la mercancía.

Es responsabilidad del cliente la notificación y el envío de la reclamación a la empresa transportadora en el caso de que el dispositivo haya recibido daños durante el transporte. Se nos debe notificar de los daños ocurridos durante el transporte dentro del plazo de un día después de la recepción del envío. Las devoluciones deben siempre enviarse con portes pagados. Las devoluciones deben estar acompañadas de una carta en la que se detalla la razón de su devolución. Las devoluciones que no tengan los portes pagados serán rechazadas excepto si se ha acordado otra cosa por escrito.

Las quejas dirigidas a nuestra empresa deben de ser enviadas por escrito o por fax dentro de un periodo de 10 días laborables después de la recepción de la factura. Pasado de este plazo, las quejas no serán atendidas.

Solo se tomarán en consideración las quejas si el cliente ha cumplido hasta ese momento con todas las partes del contrato, independientemente del contrato del cual la obligación sea resultado.

Descripción del dispositivo

Características

El Stage Blinder 4 DMX es un sistema de cegadora de Showtec.

- Voltaje de entrada: 240 V CA/50 Hz
- Consumo de energía: 2300 W
- Fuente luminosa: 4 x PAR 36 120 V/650 W (DWE)
- Protocolo de control: DMX-512
- Modos de control: funcionamiento automático, funcionamiento manual y DMX
- Modo DMX: 2 canales
- Dímer: 0-100 %
- Carcasa: aluminio
- Color: negro
- Conexiones: cable Schuko de alimentación de CA (0,8 m) y conectores XLR de entrada y salida de 3 clavijas
- Grado de protección IP: IP20
- Disyuntor: 16 A/250 V
- Medidas: 470 x 110 x 425 mm (largo x ancho x alto)
- Peso: 6,9 kg

Accesorios opcionales:

[70351B](#) – 50 mm Half Coupler

[70359B](#) – 50 mm Quick Coupler

[80117](#) – Par 36 G53 Screw MFL GE

Parte frontal

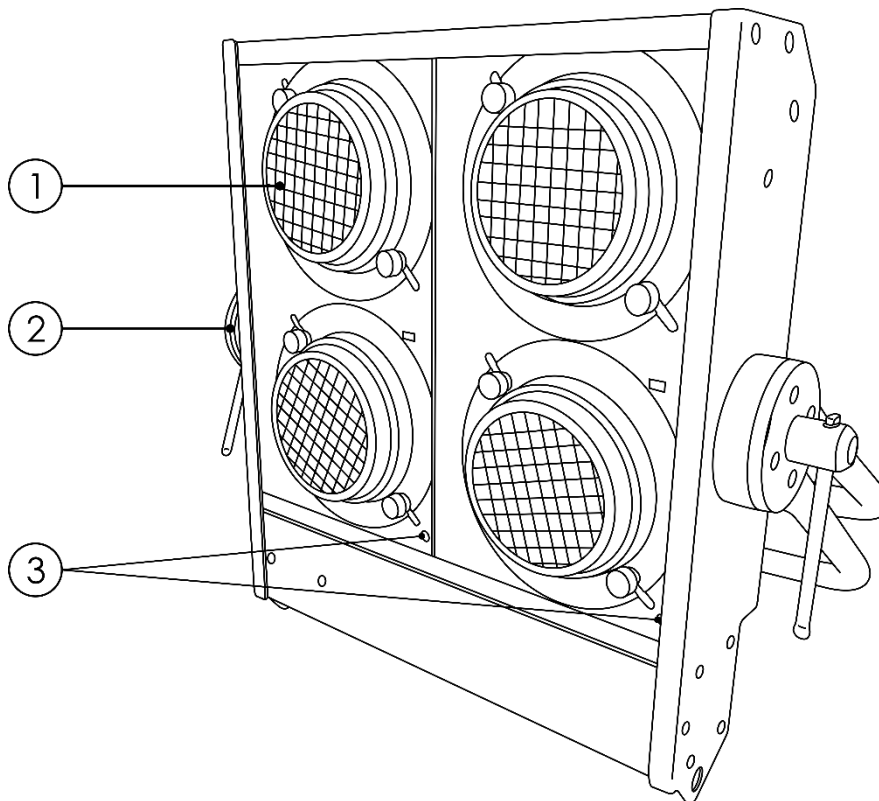


Fig. 01

- 01) PAR 36 120 V/650 W (DWE)
- 02) Soporte de montaje con tornillo de ajuste
- 03) Conexión a tierra

Parte trasera

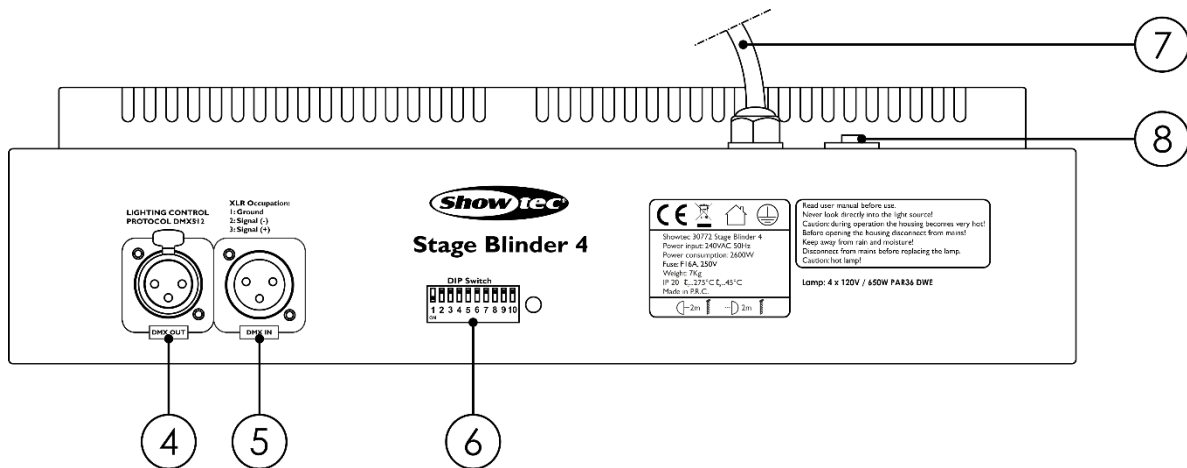


Fig. 02

- 04) Conector DMX OUT (salida) de 3 clavijas para señal DMX
- 05) Conector DMX IN (entrada) de 3 clavijas para señal DMX
- 06) Conmutadores DIP
- 07) Cable Schuko para alimentación de CA (0,8 m)
- 08) Fusible automático de 16 A/250 V

Instalación

Retire todo el material de embalaje de la unidad Showtec Stage Blinder 4 DMX. Compruebe que se haya extraído todo el relleno de espuma y plástico. Conecte todos los cables.

No suministre la energía hasta que se haya instalado y conectado el sistema completo correctamente. Desconecte siempre del suministro eléctrico antes de limpiar o efectuar un servicio de mantenimiento. Los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones no están cubiertos por la garantía.

Instalación de la bombilla

La unidad Stage Blinder 4 DMX utiliza la bombilla Par 36 MFL GE con rosca G53 de 120 V/650 W (DWE) (código de pedido 80117) comercializada por todos los principales fabricantes. Utilice únicamente bombillas apropiadas para su unidad.

Tenga en cuenta que se pueden ofrecer en el futuro versiones del producto que utilicen otras bombillas. Lea la etiqueta de especificaciones de su producto para más información.

Desconecte siempre la unidad del suministro eléctrico antes de cambiar las bombillas.

La bombilla ha de ser reemplazada cuando parezca dañada o deformada debido a la acción del calor.

¡No instale bombillas de mayor potencia! Las bombillas con mayor potencia generan temperaturas para las que el dispositivo no ha sido diseñado.

Los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones no están cubiertos por la garantía.

Procedimiento

- 01) Tire de los 2 tornillos de fijación situados en la parte delantera del alojamiento de la bombilla (Fig. 03).
- 02) Extraiga la cubierta metálica de la bombilla con cuidado (Fig. 04).
- 03) Lea las instrucciones de la bombilla. No toque el cristal de la bombilla de la lámpara. Saque cuidadosamente la bombilla del casquillo.
- 04) Desenrosque los 2 cables de la parte trasera de la bombilla y extráigala. Los residuos de grasa en las manos reducen la vida útil de la bombilla. (Si toca el cristal de la bombilla, límpielo con un paño limpio sin pelusas y frótelo con alcohol.)
- 05) Saque la bombilla nueva de la caja (Fig. 05).
- 06) Coloque los 2 cables y sujételos a la parte trasera de la bombilla mediante los tornillos. Coloque la bombilla en el alojamiento (Fig. 06).
- 07) Vuelva a colocar el alojamiento metálico de la bombilla en su sitio y apriete los 2 tornillos de fijación.

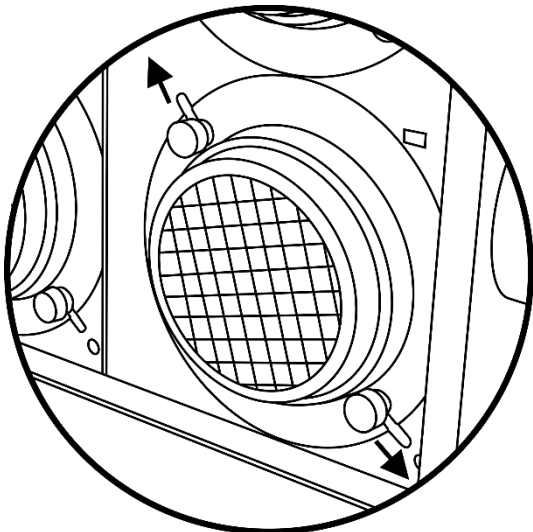


Fig. 03

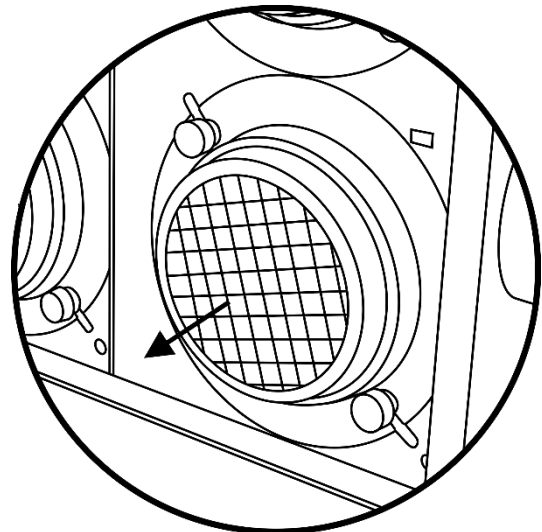


Fig. 04

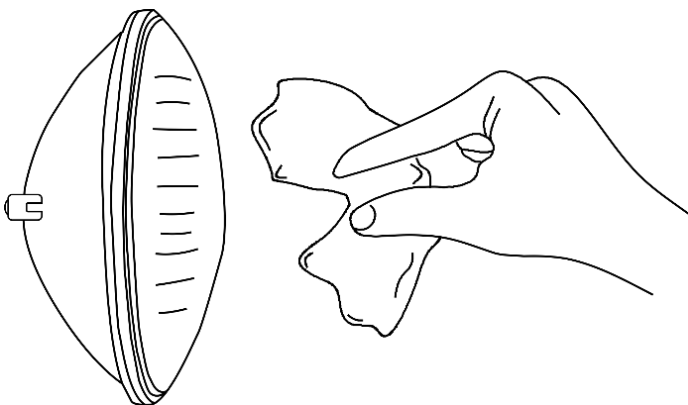


Fig. 05

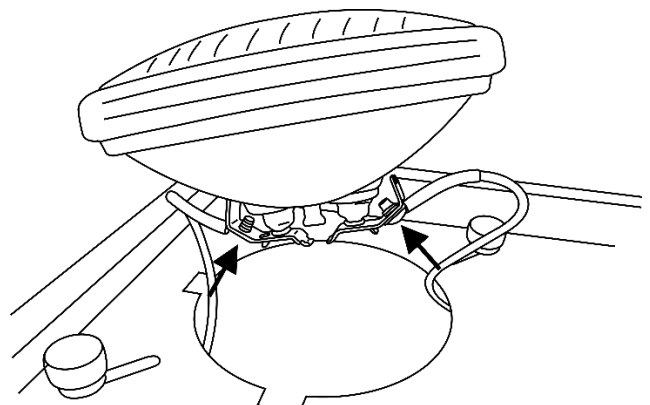


Fig. 06

Preparación y funcionamiento

Siga las instrucciones que se indican a continuación ya que conciernen al modo de funcionamiento. Antes de conectar la unidad al suministro eléctrico asegúrese de que la fuente de alimentación coincida con el voltaje especificado para el producto. No trate de hacer funcionar un producto con especificación para 120 V con 230 V o viceversa.

Conecte el dispositivo al suministro eléctrico principal.



¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!

No apunte nunca el rayo de luz hacia personas, animales u objetos.
¡Podría provocar quemaduras graves y/o daños a la propiedad!!!




Modos de control

- Dispone de 3 modos:
- Modo automático
 - Modo manual
 - DMX-512 (2CH)

Una unidad Stage Blinder (modo automático)

- 01) Sujete el dispositivo de efectos de iluminación a un truss firmemente instalado. Deje como mínimo un espacio de 0,5m alrededor de la unidad para la circulación del aire.
- 02) Utilice siempre un cable de seguridad (código de pedido 70140/70141).
- 03) Conecte el extremo del cable de alimentación de CA a un enchufe del suministro eléctrico.
- 04) Cuando la unidad Stage Blinder no está conectada a través de un cable DMX funcionará como un dispositivo autónomo.
- 05) Para activar el modo de funcionamiento automático coloque el conmutador DIP núm. 9 en la posición OFF (apagado) y el conmutador DIP núm. 10 en la posición ON (encendido).

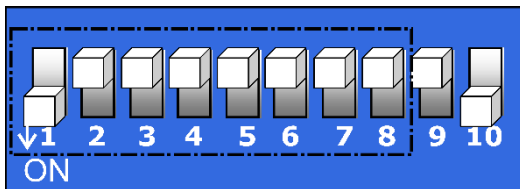


Modo de funcionamiento automático: conmutador DIP núm. 9 en la posición OFF/conmutador DIP núm. 10 en la posición ON.

- 06) Mueva los conmutadores DIP núms.1-8 para establecer la velocidad de fundido:
Conmutador DIP núm.1 en la posición ON = velocidad de fundido más rápida
Conmutador DIP núm. 8 en la posición ON = velocidad de fundido más lenta

Una unidad Stage Blinder (modo de funcionamiento manual)

- 01) Sujete el dispositivo de efectos de iluminación a un truss firmemente instalado. Deje como mínimo un espacio de 0,5m alrededor de la unidad para la circulación del aire.
- 02) Utilice siempre un cable de seguridad (código de pedido 70140/70141).
- 03) Conecte el extremo del cable de alimentación de CA a un enchufe del suministro eléctrico.
- 04) Cuando la unidad Stage Blinder no está conectada a través de un cable DMX funcionará como un dispositivo autónomo.
- 05) Para activar el modo de funcionamiento manual ponga los conmutadores DIP núms. 9-10 en la posición ON.

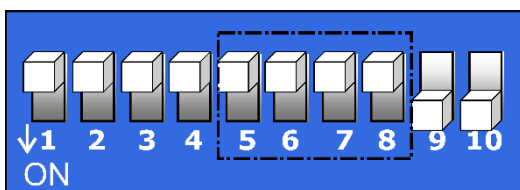

Modo de funcionamiento manual: conmutadores DIP núms. 9-10 en la posición ON.

- 06) Mueva los conmutadores DIP núms. 5-8 para establecer la intensidad del dímer de oscuro a máxima luminosidad:

Conmutador DIP núm. 5 en la posición ON = más oscuro

Conmutador DIP núm. 8 en la posición ON = máxima luminosidad

07) Si todos los conmutadores núms. 5-8 se establecen en OFF, las lámparas estarán apagadas.

08) Los conmutadores DIP núms. 1-4 no estarán operativos en el modo de funcionamiento manual.

Múltiples unidades Stage Blinder (control DMX)


01) Sujete el dispositivo de efectos de iluminación a un truss firmemente instalado. Deje como mínimo un espacio de 0,5m alrededor de la unidad para la circulación del aire.

02) Utilice siempre un cable de seguridad (código de pedido 70140/70141).

03) Utilice un cable XLR de 3 clavijas para conectar la unidad Stage Blinder con otros dispositivos.

04) Coloque el conmutador DIP núm. 10 en la posición OFF.

05) Mueva los conmutadores DIP núms. 1-9 para establecer la dirección DMX deseada.

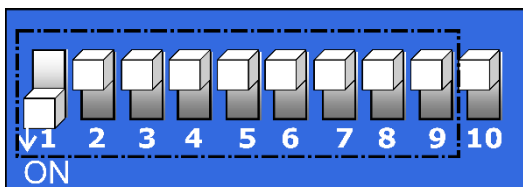

Control DMX: conmutador DIP núm. 10 en la posición OFF.

Mueva los conmutadores DIP núms. 1-9 para establecer la dirección DMX deseada. Consulte las páginas 13-14 para obtener más información.

Las clavijas:




01) Conexión a tierra

02) Señal -

03) Señal +





Pin 1: GND (screen)
Pin 2: Signal (-)
Pin 3: Signal (+)
Pin 4: N/C
Pin 5: N/C



Pin 1: GND (screen)
Pin 2: Signal (-)
Pin 3: Signal (+)



Pin 1: GND (screen)
Pin 2: Signal (-)
Pin 3: Signal (+)



Pin 1: GND (screen)
Pin 2: Signal (-)
Pin 3: Signal (+)
Pin 4: N/C
Pin 5: N/C

06) Conecte las unidades entre ellas como se indica en la Fig. 07. Conecte un cable de señal DMX que vaya desde el conector DMX OUT (salida) de la primera unidad al conector DMX In (entrada) de la segunda unidad. Repita este proceso para interconectar las unidades segunda, tercera y cuarta.

07) Conecte el suministro de energía eléctrica: Conecte los cables de alimentación de CA a los enchufes de suministro eléctrico apropiados, comenzando por la primera unidad. No suministre la energía hasta que se haya instalado y conectado el sistema completo correctamente.

Configuración DMX de múltiples unidades Stage Blinder

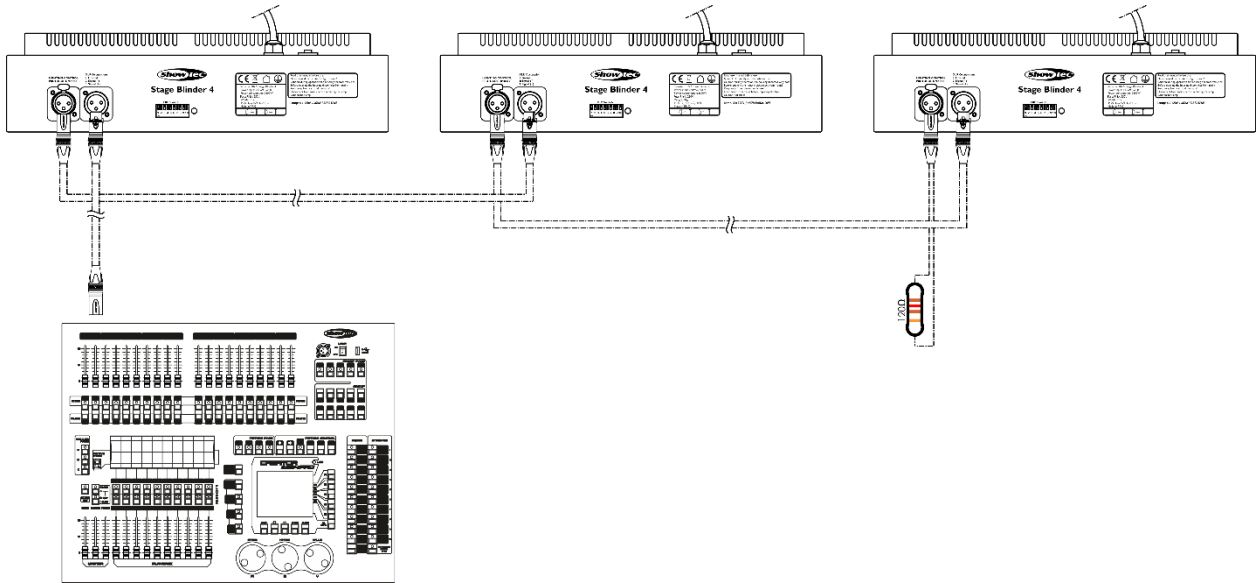



Fig. 07

Nota: Conecte todos los cables y establezca los conmutadores DIP antes de conectar el suministro eléctrico

Ajuste de los conmutadores DIP para el modo DMX

Para recibir las señales DMX los productos DMX deben tener su propia "dirección".

Las direcciones del controlador se ajustan accionando las palancas apropiadas de los conmutadores DIP de DMX numerados del 1 al 9.

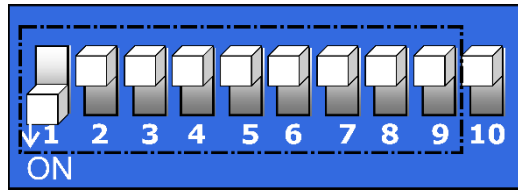

Es importante saber que los ajustes de las direcciones DMX pertenecen a la suma de los valores de los conmutadores DIP.

Una dirección DMX estándar de una unidad Showtec Stage Blinder, que dispone de 2 canales, se establecería de la siguiente forma:

Ejemplo

| Stage Blinder | Valor de la dirección | Conmutadores DIP de DMX en la posición ON |
|-------------------|-----------------------|---|
| Unidad 5 | 9 | Núm. 1, núm. 4 |
| Conmutador Núm. 1 | Valor 1 | |
| Núm. 4 | 8 + | |
| Suma total: | 9 | |

Explicación: puesto que cada unidad tiene 2 canales, cada dirección avanza 2 valores (véase el valor de la dirección indicado en la figura superior).

Una vez determinados los valores de las direcciones, sume los valores de los conmutadores DIP de DMX para obtener la dirección apropiada (conmutadores DIP de DMX en la posición ON) de cada unidad. Accione los conmutadores DIP apropiados en cada unidad.

Por ejemplo:

- Si desea dar a una unidad Stage Blinder la dirección DMX de 133, primero tendrá que encontrar el número 133 en la tabla de direcciones DMX.
- Siguiendo una línea horizontal desde el número 133, busque en la columna del lado izquierdo los valores correspondientes a los conmutadores DIP numerados del 1-5. En la tabla verá la siguiente configuración núm. 1=ON, núm. 2=OFF, núm. 3=ON, núm. 4=OFF y núm. 5=OFF.
- A continuación, siguiendo una línea vertical desde el número 133 busque en la columna superior los valores correspondientes a los conmutadores DIP numerados del 6 al 9. En la tabla verá la siguiente configuración núm. 6=OFF, núm. 7=OFF, núm. 8=ON y núm. 9=OFF.

DMX Address Quick Reference Chart

| DMX DIP SWITCH SET | | | | | | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------|----|----|----|----|--|----|----|----|-----|-----|-----|---|
| 0=OFF | | | | | | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1=ON | | | | | | #7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | #6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | | | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 33 | 65 | 97 | 129 | 161 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 34 | 66 | 98 | 130 | 162 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 35 | 67 | 99 | 131 | 163 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 36 | 68 | 100 | 132 | 164 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 5 | 37 | 69 | 101 | 133 | 165 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 6 | 38 | 70 | 102 | 134 | 166 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | |

DMX Address Quick Reference Chart

| DMX DIP SWITCH SET 0=OFF 1=ON | | | | | Dip Switch Position | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|----|----|---------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| #7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | |
| #6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | 256 | 288 | 320 | 352 | 384 | 416 | 448 | 480 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 65 | 97 | 129 | 161 | 193 | 225 | 257 | 289 | 321 | 353 | 385 | 417 | 449 | 481 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 66 | 98 | 130 | 162 | 194 | 226 | 258 | 290 | 322 | 354 | 386 | 418 | 450 | 482 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 67 | 99 | 131 | 163 | 195 | 227 | 259 | 291 | 323 | 355 | 387 | 419 | 451 | 483 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 | 68 | 100 | 132 | 164 | 196 | 228 | 260 | 292 | 324 | 356 | 388 | 420 | 452 | 484 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 37 | 69 | 101 | 133 | 165 | 197 | 229 | 261 | 293 | 325 | 357 | 389 | 421 | 453 | 485 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 38 | 70 | 102 | 134 | 166 | 198 | 230 | 262 | 294 | 326 | 358 | 390 | 422 | 454 | 486 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 39 | 71 | 103 | 135 | 167 | 199 | 231 | 263 | 295 | 327 | 359 | 391 | 423 | 455 | 487 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 40 | 72 | 104 | 136 | 168 | 200 | 232 | 264 | 296 | 328 | 360 | 392 | 424 | 456 | 488 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 41 | 73 | 105 | 137 | 169 | 201 | 233 | 265 | 297 | 329 | 361 | 393 | 425 | 457 | 489 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 42 | 74 | 106 | 138 | 170 | 202 | 234 | 266 | 298 | 330 | 362 | 394 | 426 | 458 | 490 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 43 | 75 | 107 | 139 | 171 | 203 | 235 | 267 | 299 | 331 | 363 | 395 | 427 | 459 | 491 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 44 | 76 | 108 | 140 | 172 | 204 | 236 | 268 | 300 | 332 | 364 | 396 | 428 | 460 | 492 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 45 | 77 | 109 | 141 | 173 | 205 | 237 | 269 | 301 | 333 | 365 | 397 | 429 | 461 | 493 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 46 | 78 | 110 | 142 | 174 | 206 | 238 | 270 | 302 | 334 | 366 | 398 | 430 | 462 | 494 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 47 | 79 | 111 | 143 | 175 | 207 | 239 | 271 | 303 | 335 | 367 | 399 | 431 | 463 | 495 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 48 | 80 | 112 | 144 | 176 | 208 | 240 | 272 | 304 | 336 | 368 | 400 | 432 | 464 | 496 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 49 | 81 | 113 | 145 | 177 | 209 | 241 | 273 | 305 | 337 | 369 | 401 | 433 | 465 | 497 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 82 | 114 | 146 | 178 | 210 | 242 | 274 | 306 | 338 | 370 | 402 | 434 | 466 | 498 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 51 | 83 | 115 | 147 | 179 | 211 | 243 | 275 | 307 | 339 | 371 | 403 | 435 | 467 | 499 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 52 | 84 | 116 | 148 | 180 | 212 | 244 | 276 | 308 | 340 | 372 | 404 | 436 | 468 | 500 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 53 | 85 | 117 | 149 | 181 | 213 | 245 | 277 | 309 | 341 | 373 | 405 | 437 | 469 | 501 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 54 | 86 | 118 | 150 | 182 | 214 | 246 | 278 | 310 | 342 | 374 | 406 | 438 | 470 | 502 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 55 | 87 | 119 | 151 | 183 | 215 | 247 | 279 | 311 | 343 | 375 | 407 | 439 | 471 | 503 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 56 | 88 | 120 | 152 | 184 | 216 | 248 | 280 | 312 | 344 | 376 | 408 | 440 | 472 | 504 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 57 | 89 | 121 | 153 | 185 | 217 | 249 | 281 | 313 | 345 | 377 | 409 | 441 | 473 | 505 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 58 | 90 | 122 | 154 | 186 | 218 | 250 | 282 | 314 | 346 | 378 | 410 | 442 | 474 | 506 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 59 | 91 | 123 | 155 | 187 | 219 | 251 | 283 | 315 | 347 | 379 | 411 | 443 | 475 | 507 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 60 | 92 | 124 | 156 | 188 | 220 | 252 | 284 | 316 | 348 | 380 | 412 | 444 | 476 | 508 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 61 | 93 | 125 | 157 | 189 | 221 | 253 | 285 | 317 | 349 | 381 | 413 | 445 | 477 | 509 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 62 | 94 | 126 | 158 | 190 | 222 | 254 | 286 | 318 | 350 | 382 | 414 | 446 | 478 | 510 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 63 | 95 | 127 | 159 | 191 | 223 | 255 | 287 | 319 | 351 | 383 | 415 | 447 | 479 | 511 |

Dip Switch Position

DMX Address

Interconexión de dispositivos

Será necesario un cable de interconexión de datos en serie para reproducir espectáculos de iluminación de uno o más dispositivos mediante un controlador DMX-512 o para reproducir espectáculos de dos o más dispositivos sincronizados funcionando en modo maestro-esclavo. El número combinado de canales que requieren todos los dispositivos de una conexión de datos en serie determina el número de dispositivos que admite dicha conexión de datos.

Importante: Los dispositivos de una conexión de datos en serie deben estar interconectados en una única conexión en cadena. Para cumplir la norma EIA-485 no se deben conectar más de 30 dispositivos con una única conexión de datos. Si se conectaran más de 30 dispositivos con una conexión de datos en serie sin utilizar un distribuidor aislado ópticamente, se produciría un deterioro de la señal digital DMX.
Distancia máxima recomendada de la conexión de datos DMX: 100 metros.
Número máximo recomendado de dispositivos en una conexión de datos DMX: 30 unidades



Cableado de datos


Para interconectar los dispositivos debe adquirir cables de datos. Puede comprar cables DMX certificados de DAP Audio directamente a través de su proveedor o distribuidor o construir su propio cable. Si elige construir su propio cable, utilice cable especial para conexión de datos con el que se puede transmitir una señal de alta calidad y es poco susceptible a interferencias electromagnéticas.

Cables de datos DMX de DAP Audio

- Cable de micrófono básico de DAP Audio para todo tipo de uso. XLR/3 clavijas macho balanceado > XLR/3 clavijas hembra balanceado. **Código de pedido** FL01150 (1,5 m), FL013 (3 m), FL016 (6 m), FL0110 (10 m), FL0115 (15 m), FL0120 (20 m).
- Cable de datos del tipo X de DAP Audio. XLR/3 clavijas macho > XLR/3 clavijas hembra. **Código de pedido** FLX0175 (0,75 m), FLX01150 (1,5 m), FLX013 (3 m), FLX016 (6 m), FLX0110 (10 m).
- Cable de DAP Audio para el usuario exigente con una calidad excepcional de audio y conectores fabricados por Neutrik®. **Código de pedido** FL71150 (1,5 m), FL713 (3 m), FL716 (6 m), FL7110 (10 m).
- Cable de DAP Audio para el usuario exigente con una calidad excepcional de audio y conectores fabricados por Neutrik®. **Código de pedido** FL7275 (0,75 m), FL72150 (1,5 m), FL723 (3 m), FL726 (6 m), FL7210 (10 m).
- Cable de 110 Ohmios de DAP Audio con transmisión de señal digital. **Código de pedido** FL0975 (0,75 m), FL09150 (1,5 m), FL093 (3 m), FL096 (6 m), FL0910 (10 m), FL0915 (15 m), FL0920 (20 m).

Canales DMX

2 canales

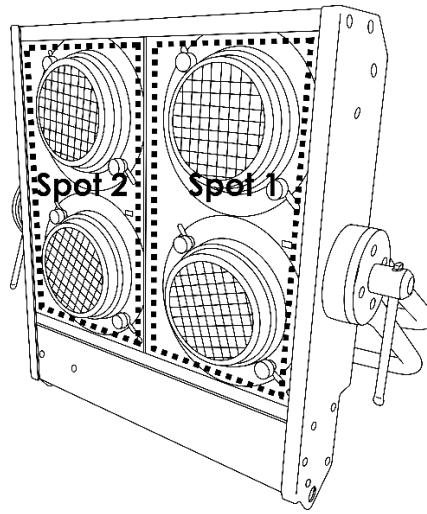

Canal 1 - Dímer (foco 1)

0-255 Intensidad del dímer de 0-100 %

Canal 2 - Dímer (foco 2)

0-255 Intensidad del dímer de 0-100 %

Mantenimiento

El operador debe asegurarse de que los aspectos relacionados con la seguridad y las instalaciones técnicas del dispositivo sean inspeccionados por un experto cada año en el curso de una prueba de aceptación.

El operador debe asegurarse de que los aspectos relacionados con la seguridad y las instalaciones técnicas del dispositivo son inspeccionados por un experto una vez al año.

Se deben considerar los siguientes puntos durante la inspección:

- 01) Todos los tornillos utilizados en la instalación del dispositivo o de partes de este han de estar apretados y sin oxidar.
- 02) No debe haber ninguna deformación en la carcasa, en los elementos de fijación ni en los puntos de instalación.
- 03) Las piezas mecánicas móviles, como los ejes, las anillas y demás no deben mostrar ningún indicio de desgaste.
- 04) Los cables del suministro eléctrico no deben presentar deterioro ni debilitamiento del material.

La unidad Stage Blinder requiere muy poco mantenimiento. No obstante, debe mantener la unidad limpia.

De lo contrario la proyección de luz se verá reducida significativamente. Desconecte el suministro de energía y limpie la cubierta con un trapo húmedo. No sumerja el dispositivo en líquido. Limpie las bombillas con un producto limpiador de cristal y un paño suave. No utilice alcohol ni disolventes. Las bombillas requerirán una limpieza semanal, debido a que el fluido utilizado en las máquinas de humo tiende a acumular residuos que pueden reducir con bastante rapidez la proyección de la luz. Limpie los componentes internos una vez al año con un cepillo suave y una aspiradora.

Mantenga las conexiones limpias. Desconecte el suministro eléctrico y limpie las conexiones de DMX con un trapo húmedo. Asegúrese de que las conexiones están completamente secas antes de volver a conectar la unidad a otros dispositivos o al suministro de energía.

Cómo cambiar la bombilla

- 01) Desconecte el suministro de energía. Tire de los 2 tornillos de fijación situados en la parte delantera de la carcasa.
- 02) Siga las indicaciones para instalar la nueva bombilla, página 9.

Cambio del fusible

No tiene que reemplazar el fusible de este dispositivo puesto que es automático.

- 01) Si se produjera una subida de tensión, cortocircuito o se conectara el dispositivo a una fuente de alimentación inadecuada debe pulsar el botón Reset (reinicio) situado en la parte trasera del dispositivo y este comenzará a funcionar normalmente.
- 02) Trate de determinar la causa del problema para que la situación no se vuelva a repetir en el futuro.

DetECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta guía para la detección y solución de problemas está destinada a resolver problemas sencillos. Si se produce un problema, lleve a cabo los pasos indicados a continuación en orden hasta que encuentre una solución. Si la unidad empieza a funcionar correctamente, no efectúe el resto de los pasos.

No se enciende la luz

Si el efecto de iluminación no funciona correctamente, encargue la reparación a un técnico.

Hay tres áreas donde es posible encontrar el problema: el suministro eléctrico, la bombilla o el fusible.

- 01) Suministro eléctrico. Compruebe si la unidad se ha conectado a un suministro eléctrico apropiado.
- 02) La bombilla. Sustituya la bombilla. Para más información, consulte la página 17.
- 03) El fusible. Compruebe el fusible. Consulte la página 17 (Cambio del fusible) para obtener más información.
- 04) Si todo esto parece estar correcto, vuelva a enchufar la unidad.
- 05) Si no es capaz de determinar la causa del problema, no abra la cegadora de escenario, ya que podría dañarla e invalidar la garantía.
- 06) Devuelva el dispositivo a su distribuidor de Showtec.

No responde a la señal DMX

Puede deberse al cable o los conectores DMX, a un fallo de funcionamiento del controlador o a un fallo de la tarjeta DMX del efecto de iluminación.

- 01) Compruebe la configuración de DMX. Asegúrese de que las direcciones DMX son correctas.
- 02) Compruebe el cable DMX: desenchufe la unidad, cambie el cable DMX y vuelva a conectarla al suministro eléctrico. Pruebe el control DMX de nuevo.
- 03) Determine si el fallo se encuentra en el controlador o en la unidad. ¿Funciona el controlador correctamente con otros dispositivos DMX? Si no es así, repare el controlador. Si así fuera, lleve el cable DMX y el dispositivo a un técnico cualificado.

| Problema | Causa(s) probable(s) | Solución |
|--|--|---|
| Uno o más de los dispositivos no funcionan en absoluto. | La corriente no llega al dispositivo. | <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el dispositivo esté encendido y los cables conectados. |
| | Se ha fundido el fusible principal. | <ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón Reset (reinicio) situado en la parte trasera del dispositivo. |
| Los dispositivos se reinician correctamente, pero todos responden de forma errática o no responden en absoluto al controlador. | El controlador no está conectado. | <ul style="list-style-type: none"> • Conecte el controlador. |
| | El conector XLR OUT (salida) de 3 clavijas del controlador no coincide con el XLR OUT (salida) del primer dispositivo de la cadena de conexión (p. ej. la polaridad de la señal está invertida). | <ul style="list-style-type: none"> • Instale un cable de inversión de polaridad entre el controlador y el primer dispositivo en la conexión. |
| Los dispositivos se reinician correctamente, aunque algunos responden de forma errática o no responden en absoluto al controlador. | Baja calidad de los datos. | <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la calidad de los datos. Si es inferior al 100 %, el problema puede estar en una conexión de datos defectuosa, cables de baja calidad o defectuosos, que no se haya puesto el conector de terminación o que haya un dispositivo averiado afectando la conexión. |
| | Conexión de datos defectuosa. | <ul style="list-style-type: none"> • Inspeccione las conexiones y los cables. Corrija las conexiones defectuosas. Repare o sustituya los cables defectuosos. |
| | La conexión de datos no se ha cerrado con un conector de terminación de 120 ohmios. | <ul style="list-style-type: none"> • Inserte un conector de terminación en el conector de salida del último dispositivo de la cadena de conexión. |
| | Direccionamiento incorrecto de los dispositivos. | <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe los ajustes de direccionamiento. |
| | Uno de los dispositivos está defectuoso y afecta a la transmisión de datos de la cadena de conexión. | <ul style="list-style-type: none"> • Vaya excluyendo los dispositivos de la cadena de conexión uno a uno hasta que recupere el funcionamiento normal: desenchufe ambos conectores y conéctelos directamente entre ellos. • Encargue la reparación del dispositivo averiado a un técnico cualificado. |
| | El conector XLR Output (salida) de 3 clavijas de los dispositivos no coincide con el cable (la polaridad de las clavijas 2 y 3 está invertida). | <ul style="list-style-type: none"> • Instale un cable de inversión de polaridad entre los dispositivos o intercambie la clavija 2 con la 3 en el dispositivo que se comporte de forma errática. |
| La luz no funciona o la bombilla se apaga de forma intermitente. | La temperatura del dispositivo es excesiva. | <ul style="list-style-type: none"> • Deje que el dispositivo se enfríe. • Asegúrese de que no se hayan obstruido las rejillas de ventilación. • Suba la potencia del aire acondicionado. |
| | Se ha fundido la bombilla. | <ul style="list-style-type: none"> • Desconecte el dispositivo y reemplace la bombilla fundida. |
| | Los ajustes de la fuente de alimentación no coinciden con el voltaje ni con la frecuencia de la alimentación de CA local. | <ul style="list-style-type: none"> • Desconecte el dispositivo. Compruebe los ajustes y corríjalos si fuera necesario. |

Especificaciones del producto

| | |
|---|---|
| Modelo: | Showtec Stage Blinder 4 DMX |
| Voltaje de entrada: | 240 V CA/50 Hz |
| Consumo de energía: | 2300 W (a máxima potencia) |
| Conexión DMX: | 30 uds. |
| Disyuntor: | 16 A/250 V |
| Medidas: | 470 x 110 x 425 mm (largo x ancho x alto) |
| Peso: | 6,9 kg |
| Funcionamiento y programación: | |
| Clavija OUT (salida) de señal: | Clavija 1 tierra, clavija 2 (-), clavija 3 (+) |
| Modo DMX: | 2 canales |
| Entrada de señal: | Entrada XLR de 3 clavijas |
| Salida de señal: | Salida XLR de 3 clavijas |
| Modelos de bombilla permitidos*: | |
| 80117 – Par 36 G53 Screw MFL GE | |
| Efectos electromecánicos: | |
| Fuente luminosa: | 4 x PAR 36 120 V/650 W (DWE) |
| Dímer: | 0-100 % |
| Carcasa: | Aluminio |
| Color: | Negro |
| Grado de protección IP: | IP20 |
| Control DMX: | A través de un controlador DMX estándar |
| Incorpora: | Panel de control con conmutadores DIP |
| Control: | Funcionamiento automático, funcionamiento manual y DMX |
| Conexiones: | Cable Schuko de alimentación de CA (0,8 m) y conectores XLR de entrada y salida de 3 clavijas |
| Temperatura ambiente máxima t_a : | 40° C |
| Temperatura máxima de la carcasa t_B : | 80 °C |
| Distancia mínima: | |
| Distancia mínima de superficies inflamables: | 2 m |
| Distancia mínima del objeto a iluminar: | 2 m |


*: Se pueden producir versiones para otros tipos de bombilla. Compruebe la etiqueta de características de su producto.

El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previa notificación.



Sitio Web: www.Showtec.info
 Correo electrónico: service@highlite.com

Medidas

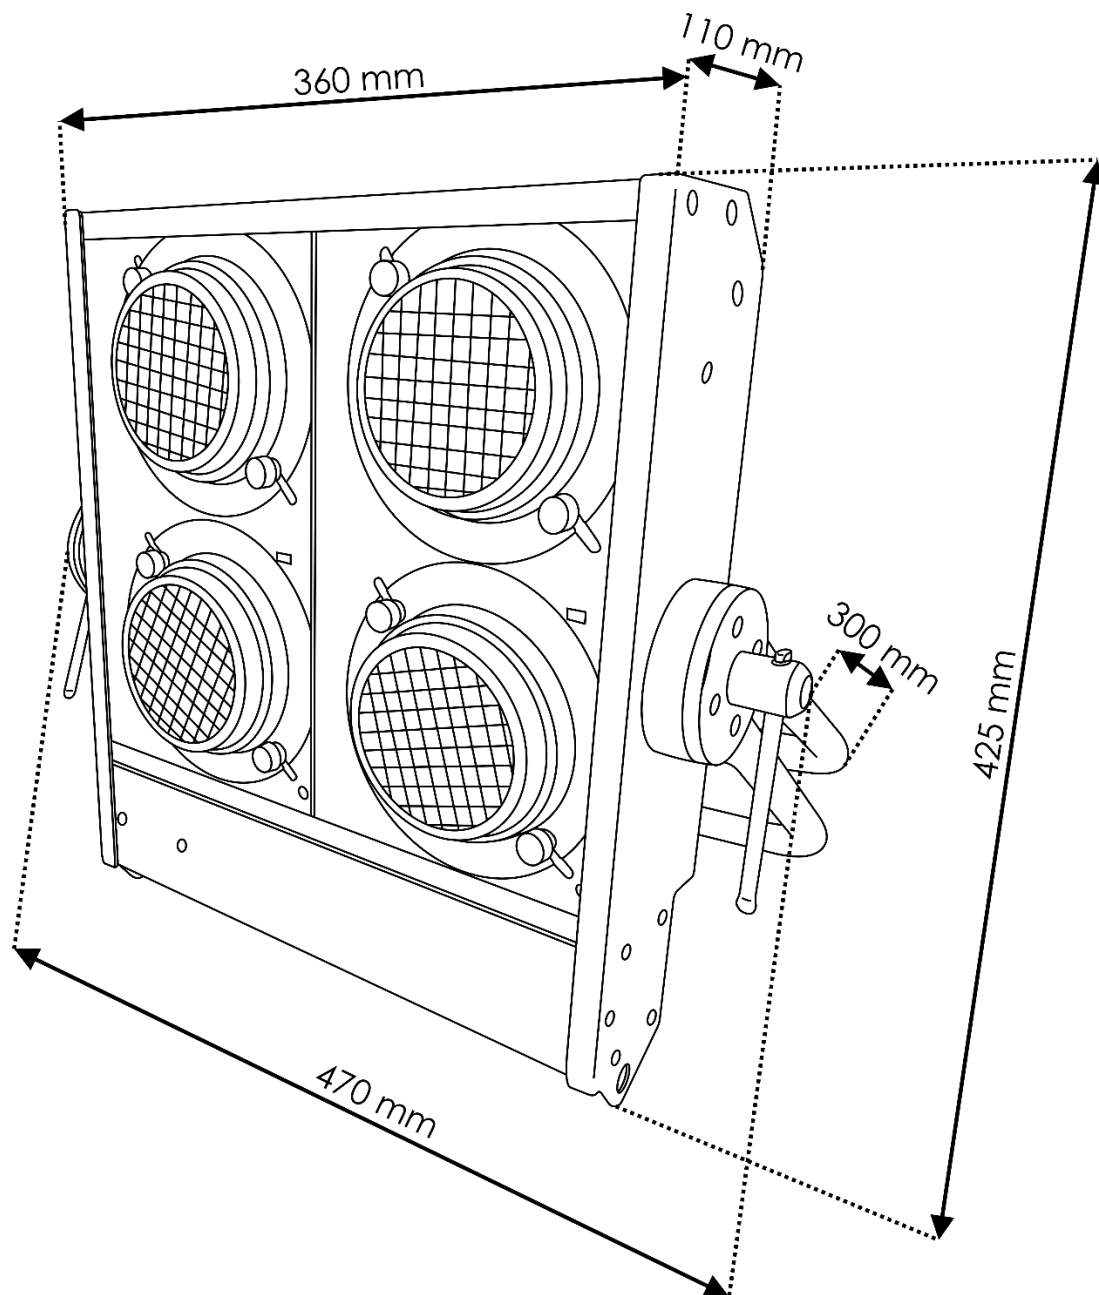

;



©2018 Showtec